

ユニットパネル現場搬入

※ クレーンによる荷降ろし・玉掛ワイヤーのセット



ユニットパネル現場搬入

※ 玉掛は有資格者の指示に従うこと



ユニットパネル現場搬入

※ 傷を付けないように慎重に降ろすこと

2005 12 27

ユニットパネルの接続

※ ずれの無いようにしっかりと確認すること

2005 12 27

バリオカップリング VKZ セット

※ ウェッジ KZ でしっかりと固定すること

2005-12-27

ブレースフレーム SB1-370 セット①

※ セット位置へブレースフレームを設置する。

2005-12-27

ブレースフレーム SB1-370 セット②



※ フックストラップ SB でブレースルームを固定する。

ブレースフレーム SB1-370 セット③



※ ブレースルーム設置時に同時にベーススピンドルを設置する。

ブレースフレーム・スピンドル設置後



ブレースフレームスピンドル設置後②



ブレースフレームスピンドル設置後③



ブレースフレーム下部詳細写真



玉掛ワイヤーセット

※ 途中で外れる事の無いようにしっかりと固定すること

2005-12-27

スカホールド GB80 セット

※ 左右を間違えないように気をつけること

2005-12-27

ユニットパネルを起す

※ 傷を付けないように慎重に起すこと

2005-12-27

ズレ・ゆがみの確認

※ ベニヤに傷が無いかの確認すること

2005-12-27

打ち込みアンカーと下地材①

※ 打ち込みアンカーの抜けが無いかの確認

2005.12.27

打ち込みアンカーと下地材②

※ 打ち込みアンカーの抜けが無いかの確認

2005.12.27

ユニットパネル建て込み①



※ 玉掛は有資格者の指示に従うこと

2005.12.27

ユニットパネル建て込み②

※ 玉掛は有資格者の指示に従うこと



2005.12.27

ユニットパネル建て込み③



ユニットパネル建て込み④

※ 所定の位置へズレの無い様に配置する。



ユニットパネル建て込み⑤



※ 移動する時は足元に注意する

2005-12-27

ユニットパネル建て込み⑥



2005-12-27

ユニットパネル建て込み⑦

※手・足などをはさまないようにする

2005.12.27

ユニットパネル建て込み⑧

※設置位置の確認

2005.12.27

ユニットパネル建て込み⑨

※ 通りの確認をする



通りの確認

※ ずれていないかの確認





ベーススピンドル高さの調整

2005-12-27



次のユニットパネルの建て込み

2005-12-27

打ち込みアンカーにアンカーを設置する



繋ぎナットを締める



※ 外れないようにしっかりと締めること

アンカー設置後詳細写真



アンカー設置詳細写真



※アンカー位置が悪いためにGTに当たる

アンカーとブレースの接続

※ スチールウェール・カウンタープレート・スリーウイング（ツーウイング）ナットで締める。

2005-12-27

アンカーとブレースの接続詳細写真

スリーウイングナット

カウンタープレート

スチールウェール

繋ぎナット

2005-12-27